



RCI-11 INDICATOR Handleiding





Indicator model RCI-11

Display

6 segmenten rood LED display, indicatie van :

Zero
Tare
Count
%
Kg
Lb

Toetsenbord

8 mechanische toetsen, directe bedieningsfunctie en instellen / kalibreren via toetsenbord.

Eigenschappen

Model	RCI-11 indicator
Display	24 mm LED display
Toetsenbord	Mechanisch / 8 toetsen
Capaciteit	keuze
Indeling	keuze
Tare range	99999
Load cell	Max. 6 stuks 350 Ω
Voltage	AC: ~ 220V (+ 10% ~ - 15%), 50 Hz, < 10 W
Oplaadbare accu	6V, 4Ah (tegen meerprijs)
Werk temp.	0>40 graden
Afmeting	290×170×140 (mm)
Gewicht	3.25 kg





Indicator model RCI-11

Functie's

Wegen, Tarreren, Nulstellen, Tellen, Checkweging met signaal.

Wegen

Indicator aan zetten en wachten tot nulstand, plaats een produkt op het aangesloten weegplateau en wacht tot het gewichtsdisplay een stabiele weging aangeeft.

Tarreren

Indicator aan zetten en wachten tot nulstand, plaats de te tarreren waarde op het aangesloten weegplateau en wacht tot het gewichtsdisplay een stabiele weging aangeeft, druk Tare toets, het display gaat terug naar nulstand. De tarra wordt gewist door weer op tare te drukken.





Nulstellen

Indicator aan zetten en wachten tot nulstand, Indien het display niet stabiel of nul aangeeft druk éénmaal Zero toets.
















Checkweging

Indicator aan zetten en wachten tot nulstand, druk éénmaal SET toets, display toont de vorige waarde en – HH – (hoog gewicht) druk éénmaal  geef nu de hoge waarde in met  en  toetsen, bevestig de hoge waarde met  toets, display toont - LL - en de vorige lage waarde, geef de lage waarde in en bevestig deze, display toont – xx – (ingave van het piepsignaal) met toets  keuze maken uit : -no- (geen signaal) –ln- (signaal tussen de waarde) –out- (signaal buiten de waarde) bevestig de keuze met .

Tellen

Indicator aan zetten en wachten tot nulstand, druk  toets, SAP 10 verschijnt in het display (referentie aantal) met  toets een keuze maken van het referentie aantal (van 10 tot 1000) en bevestigen met  toets, display toont (LOAD C) corectie ingave nogmaals bevestigen met  toets. het aantal stuks verschijnt op het display

Instellen / Kalibreren

1. Indicator aan zetten en in de testloop  en  indrukken en vasthouden
 2. Display toont PASS
 3. Druk  toets en geef de toegangcode (010201) in met  en  toetsen.
 4. Display toont, **d =** **x** (Indeling) met  toets keuze maken en bevestigen met  toets
 5. Display toont **dot =** **2** (komma) met  toets keuze maken en bevestigen met  toets
 6. Display toont Zero **1.5** (zero tracking) standaard, bevestigen met  toets
 7. Display toont **FULL** met knipperende capaciteit, druk  toets en geef de capaciteit in met  en  toets, druk  toets voor bevestiging van de ingave, display toont **LOAD**, druk  toets en geef het kalibratiegewicht in, plaats het gewicht en bevestig met 
- het display toont het gewicht en de kalibratie is succesvol.
- Neem het gewicht weg schakel de indicator uit en aan en controleer.



Indicator model RCI-11

Loadcell aansluiting

- 1 = Ex +
- 2 = Ex -
- 3 = Sig +
- 4 = Sig -
- 5 = Gnd

